



1989-11-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
Driftserfarenheter

D-007

Sid 1 (1)

Spel i urkopplingslinor

Orsak: Vid flera haverier och störningar har ofrivilliga urkopplingar av bogserlinan förekommit, i såväl segel- som bogserflygplan. Orsaken har i flera fall varit avsaknad av spel i urkopplingslinan, vilket medför att kopplingen ej överknäcker och därmed kan utlösa vid hård dragbelastning i bogserlinan.

Rekommendation: Kontrollera i samband med årstillsyner att ett spel om min ca 5 mm finns i urkopplingslinorna. Poängtera i utbildningen att kontroll av att spel finns bör utföras under punkten "kopplingsanordningen" vid daglig tillsyn.

Anm: I vissa segelflygplanstyper kan spelet vara svårt att känna pga fjäderbelastning av linan. Det förekommer också typbundna rekommendationer om spelets storlek för vissa segelflygplan.