



1978-12-20

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1030

ISF

Mistral-C

sid 1 (1)

## Bromsklaffreglage

- 1 Berörda typer Mistral-C t o m S/N 016
- 2 Orsak Tendens till sprickbildning på stötstängen vid svetsfogen mellan det sneda handtaget (platt rör) och stötstängen.
- 3 Åtgärder Stötstängen utbytes mot ny stötstång enligt ritning ZS 042-1.  
  
Utbyte sker enligt tillverkarens anvisning 329-001 av den 15.10.78.
- 4 Tidsfrist Före nästa flygning.
- 5 Referenser

ISF	TM	329-001
LBA	LTA	78-256
Luftfartsverket	LVA	1463