



1979-03-01

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L - 1035

Rolladen-Schneider

LS- 1

Sid 1 (1)

KONTROLL AV SID-, HÖJD-, OCH SKEVRODRENS LÄSNING

1. Berörda typer: LS 1 versionerna -0, -a, -b, -c, -d, -f.
Samtliga tillverkningsnummer.
2. Orsak:

Det föreligger viss risk att brickan, som axiellt håller respektive roder på plats saknas vid rodrens infästning. Endast den stora brickan förhindrar att rodren kan lyftas av (således ej enbart muttern).
3. Åtgärder:
 - 3.1 Kontrollera att den stora brickan, som är monterad innanför muttern är på plats vid lagret för infästningen av sid-, höjd- och skevrodren.
 - 3.2 I flyghandboken för LS 1 -0, -a, -b, -c -d "Flughandbuch LS 1 d" Ausgabe 72-05-16" insättes ny sida 27.
I svensk flyghandbok LS 1-f utgåva 77-03-15 insättes ny sida 34.
4. Tidfrist:

Före nästa flygning efter 1979-03-01.
5. Övrigt:

Nya sidor kan erhållas från importören LS-Flyg i Lidköping.
6. Referenser:

Luftfahrt-Bundesamt LTA 79-44
Rolladen-Schneider TM No 37, 10.1.79
Luftfartsverket LVA 1491