



1981-07-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1054

Grob

Speed Astir II &
Speed Astir II B
Sid 1 (2)

Kontroll av indikering för stabilisatorns korrekta montering

1. Berörda typer Speed Astir II, Speed Astir II B, S/N 4001 uppåt.
2. Tidsfrist Årstillsyn dock senast 1982-04-30.
3. Orsak Åtgärden vidtas för att försäkra sig om att indikeringen för stabilisatorns montering är korrekt.
4. Åtgärder
 - 4.1
 - a) Montera stabilisatorn enligt anvisningen i "Flight Manual" sid 23. Det är viktigt, att den koniska borrhningen i lagrets innerring i stabilisatorbalken orienteras så att den större öppningen ligger bakåt-riktad.
 - b) Om de 4 maskeringspilarna på höjdstyrverket och fenan ännu finns kvar måste dessa övertäckas efter den korrekta monteringen. De tidigare pilarna som hade dålig vidhäftning borttages och nya pilar anbringas på samma plats.
 - c) Om de äldre pilarna endast delvis finns kvar skall de äldre borttagas och nya monteras enligt bifogad ritning.
 - d) Vid limning av nya pilar avfettas pilens plats med lösningsmedel. Skyddspappret på nya pilen drages av. Pilen gnuggas på plats med skyddsfolien kvar. Därefter drages folien försiktigt bort, och maskeringen pressas återigen på plats. Efter 24 timmar är fästet hos pilen så bra att den står emot övertejpning mellan fenan och stabilisatorn. Ingen risk att därvid dra bort pilen skall då föreligga.
 - 4.2 Skyltbyte
Skylten på fenan skall ersättas mot ny skylt med text:
"Elevator quick lock connected
Markings notice
Rotating knob turned in
Tailplane secured (cover closed)"
 - 4.3 Ändring i flyghandbok
Flight Manual sid 1 och 23 skall utbytas och ändringen signeras på sid 1. På sid 23 återfinns monteringsinstruktion för stabilisatorn.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009



1981-07-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1054

Grob

Speed Astir II &

Speed Astir II B

Sid 2

5. Materiel 4 självhäftande pilar
1 skylt för fenan
2 nya sidor till Flight Manual

Materiel kan erhållas från importören Jan Wennerström AB, Falun.

6. Referenser Tillverkarens TM 320-3
Luftfahrt-Bundesamt LTA 80-303
Luftfartsverket LVA 1733

