



1982-05-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1068

Scheibe-motor
SF-25A,B,C,D,
E,K
Siã 1 (1)

Kontroll av främre stabilisatorfäste

1. Berörda typer:

SF-25A	"Motorfalke"	
SF-25B	"Falke"	
SF-25C	"Falke"	alla S/N
SF-25D	"Falke"	
SF-25E	"Super-Falke"	
SF-25K	"Falke"	

2. Tidsfrist: Utföres senast 1982-05-31.

3. Orsak: Risk för felaktigheter vid tillverkningen i svetssöm föreligger.

4. Åtgärder:
 - 4.1 Demontera stabilisatorn och avlägsna färgen från den främre stabilisatorinfästningen (se fig).

 - 4.2 Inspektera med ett 5x förstöringsglas området vid svetssömmarna.

 - 4.3 Konstateras sprickor skall ny infästning monteras före nästa flygning. Den skadade delen insänds till tillverkaren tillsammans med beställning och uppgift om total gångtid och starter (kopia till KSAK).

 - 4.4 Den nya infästningen monteras enl tysk/engelsk arbetsanvisning som kan erhållas från KSAK/S.

5. Särskilda föreskrifter: Moment 4.2 skall utföras av segelflygtekniker. Moment 4.3 utföres av verkstad eller segelflygtekniker efter tillstånd.

6. Referenser: Tillverkarens TM 653-40
Luftfahrt-Bundesamt LTA 82-49
Luftfartsverkets LVA 1804

Främre stabilisatorfäste

