



1984-02-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1093

Standard Astir

G 102.....

Sid 1(2)

### Inspektion och utbyte av slid i pedalenheten

1. Berörda typer: GROB G 102 ASTIR III t om S/N 5569-C  
GROB G 102 ASTIR IIIB t o m S/N 5568-Cb  
GROB G 102 STANDARD ASTIR III t o m S/N 5564-S
2. Tidsfrist: Årstillsyn dock senast 1984-04-30.
3. Orsak: I berörda segelflygplan har delvis monterats slid i pedalstället, där vissa har kunnat brytas sönder vid överbelastning.
4. Åtgärder:
  - 4.1 Kontrollera vilken typ av slid, som är installerad. Om slid med hög och vid anliggningsyta, nr 103B-4208.10 (fig 1) är installerad erfordras ingen ytterligare åtgärd. Om nr 103-4208.10 (fig 2) med liten anliggningsyta är installerad skall den utbytas mot 103B-4208.10.
  - 4.2 Om ny slid skall installeras beställs en ny från tillverkaren enligt nedan.
  - 4.3 Utbyte av slid sker av tillverkaren utfördad Repair Instruction No 306-22 to TM 306.22.
5. Materiel:
  - 1 sexkantsbult M 4 x 35 LN 9037
  - 1 slid No 103B-4208.10 med 4 DU-bussningar
  - 4 fibermuttrar M6, LN 9348
  - 2 fibermuttrar M5, LN 9348
  - 1 fibermutter M4, LN 9348
  - 4 saxpinnar 2x15 LN 94
  - 1 Repair Instruction

Tillverkaren accepterar endast skrivna beställningar med angivande av typ, serienummer och registreringsbeteckning. (Kostnad 148 DM.)
6. Referenser: Tillverkarens TM 306-22  
Luftfahrt-Bundesamt LTA 83-91



1984-02-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1093

Standard Astir


G 102.....

Sid 2(2)

Picture 1 :

Slide no. 103B - 4208.10

This slide with wide, high cross-web is safe and does not have to be exchanged.

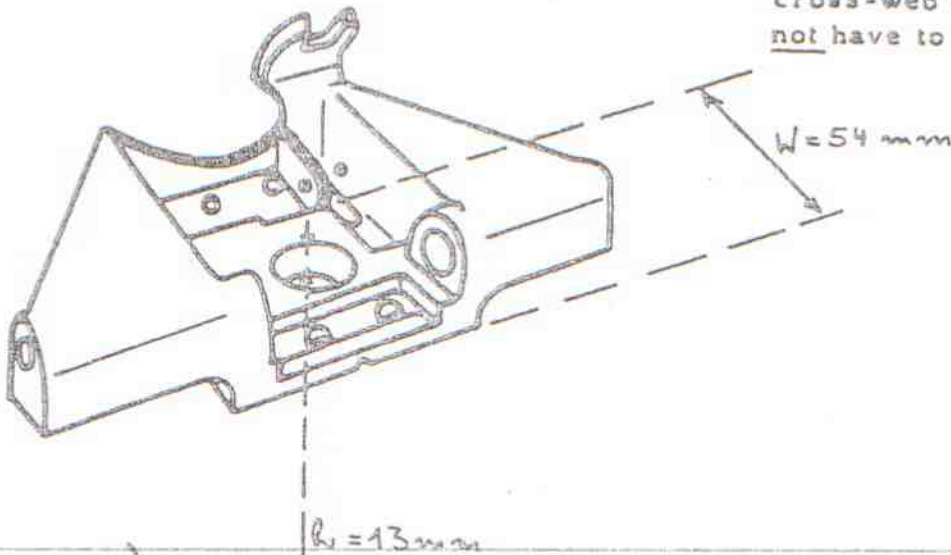

Picture 2 :

Slide no. 103 - 4208.10

This slide with small, low cross-web is rejected and has to be exchanged.

