



1986-01-17

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1127

GROB

G 103 "TWIN II"

G 103A TWIN II ACRO

Sid 1 (1)

Inspektion och byte av främre bromsspåk

1. Berörda typer: GROB G 103 "TWIN II" och GROB G 103A "TWIN II ACRO"
S/N 3501 tom 3715
S/N 3544-K-1 - 3709-K-45
2. Tidsfrist: Åtgärd 4.1 före nästa flygning.
Åtgärd 4.2 före 1986-04-30.
3. Orsak: Det har förekommit brott på bromsspaken varför det skall utbytas mot en förstärkt version.
4. Åtgärder:
 - 4.1 Inspektion av bromsspaken i avseende på sprickor och bucklor.
 - 4.1.1 Inspektera bromsspaken med förstöringsglas i området omkring lagringen.
 - 4.1.2 Om bucklor eller sprickor hittas skall åtgärd 4.2 göras före nästa flygning.
 - 4.2 Byte av bromsspåk 103B-4270 till en förstärkt av aluminiumplåt.
 - 4.2.1 Bytet skall göras enligt reparationsföreskrift 315-29.
5. Materiel: Materielet beställes av tillverkaren.
6. Referenser: GROB TM 315-29.