



1986-01-17

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1128

GROB

TWIN ASTIR

TWIN ASTIR TRAINER

Sid 1 (1)

## Inspektion och utbyte av parallell-hävarm i bakre pedalställ

1. Berörda typer: TWIN ASTIR S/N 3000-3291  
TWIN ASTIR TRAINER S/N 3001-T-1 - 3284-T-44.
2. Tidsfrist: Åtgärd 4.1 före nästa flygning.  
Åtgärd 4.2 före 1986-04-30.
3. Orsak: Det har förekommit brott på parallell-häv-  
armen. Utmattningsprickor föregår brottet.  
Hävarmen av gjutgods skall utbytas mot en  
hävarm av höghållfast aluminium.
4. Åtgärder:
  - 4.1 Inspektion av hävarmen i avseende på spric-  
kor.
    - 4.1.1 Hävarmen skall inspekteras med hjälp av  
spegel, lampa och förstöringsglas enligt  
arbetsanvisning 315-30.
    - 4.1.2 Om sprickor hittas så skall åtgärd 4.2 ut-  
föras före nästa flygning.
  - 4.2 Utbyte av parallell-hävarmen.
    - 4.2.1 Utbytet skall utföras enligt arbetsanis-  
ning 315.30.
5. Materiel: Parallell-hävarm ll 103-4320.05 samt ar-  
betsanvisning 315-30 kan beställas hos  
tillverkaren.
6. Referenser: GROB TM 315-30.