



1986-01-17

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1133

Scheibe DK

Bergfalke

Sid 1 (1)

Kontroll av låsning vid höjdroderkoppling

1. Berörda typer: Samtliga Bergfalke
2. Tidsfris: 1986-04-30 samt varje efterkommande årstillsyn.
3. Orsak: Det har inträffat ett flertal gånger att fokkernålen vid höjdroderkopplingen av oförklarliga skäl har lossnat. KSAK misstänker att det beror på att en för stor fokkernål används så att den i vissa läger kan gå emot ett rör el dyl och hakas upp.
4. Åtgärder:
 - 4.1 Kontrollera att korrekt fokkernål används. Dvs 1 mm x 50 mm.
 - 4.2 Kontrollera att fokkernålen ej kan gå emot någonstans genom att vrida den i alla tänkbara lägen med olika roderutslag.
 - 4.3 Repetera kontrollen varje årstillsyn. (Någon kan ha bytt ut fokkernålen).
5. Materiel: Korrekt fokkernål kan beställas från Alleberg.
6. Övrigt: Rapportera till KSAK om segelflygplanet har de problem som beskrivs i denna STM.
7. Referenser: Driftserfarenheter KSAK.