



1986-11-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1142

Rolladen-Schneider

LS 6

Sid 1 (1)

Ändring av driftsbegränsning

- 1 Berörda typer: Samtliga LS 6
- 2 Tidsfrist: Före nästa flygning
- 3 Orsak: Vid flygning med hastigheter mellan 250 och 270 km/h har i två fall uppträtt fladder, som medfört skador på styrspakens upphängning.
- 4 Åtgärder:
 - 4.1 Anbringa skylt på instrumentbrädan med följande text:
Max tillåten fart (IAS): 200 km/h
 - 4.2 Märk 200 km/h med en tydlig röd markering.
 - 4.3 Anteckna åtgärden i segelflygplanets Journal samt Modifierings- och Reparationsjournal.
- 5 Materiel: -
- 6 Övrigt: -
- 7 Referenser: Rolladen-Schneider Technische Mitteilung Nr 6009, 1986-07-07
Lufttüchtigkeitsanweisung 86-140 Rolladen-Schneider.

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009