



1986-11-03

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1146

Grob

G 109B

Sid 1 (1)

Åtgärder för att förbättra fladderegenskaper

- 1 Berörda typer: GROB G 109B S/N 6200 - 6434.
- 2 Tidsfrist: 1986-12-31.
- 3 Orsak: Det förekommer skevroderfladder vid höga farter.
- 4 Åtgärder:
 - 4.1 Enligt GROB repair instruction 817-20/1.
 - 4.2 KSAK ändring nr 1 i flyghandboken utgår. Originalsidorna skall sättas in.
 - 4.3 Fartmätarmarkering rött radiellt streck vid 190 km/h resp 220 km/h skall tagas bort.
 - 4.4 Skylt på instrumentbrädan med texten "max tillåten fart 190 km/h resp 220 km/h" skall tagas bort.
- 5 Övrigt: Åtgärderna enligt 4.1 skall utföras av segelflygverkstad.
- 6 Referenser: GROB TM 817-20. Type acceptance certificate 10C/84.