



1989-03-15

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1191


SZD

Jantar std 2

Sid 1 (1)

Kontroll av distans trimfjäder/sits

1. Berörda typer: SZD-48 och SZD-48-1 med följande S/N:
 - W-846 - W-926
 - B-985 - B-1064
 - B-1095 - B-1124
 - B-1135 - B-1274
2. Tidsfrist: Senast 89-04-30
3. Orsak: Det har förekommit att trimfjäders ände varit så lång att den tagit i sittbaljan och hindrat spakrörelse.
4. Åtgärder:
 - 4.1 Kontrollera att avståndet mellan trimfjäders ände och sittbaljan är minst 3 mm, se fig. Om avståndet är mindre än 3 mm filas fjäders ände ner till detta mått.
 - 4.2 Fjäders ände rundas av enligt fig.
5. Genomförande: Utföres av segelflygtekniker och införes i flygplans- samt MoR- journal.
6. Referenser: Tillverkarens bulletin Nr BR-033/88 "Jantar".

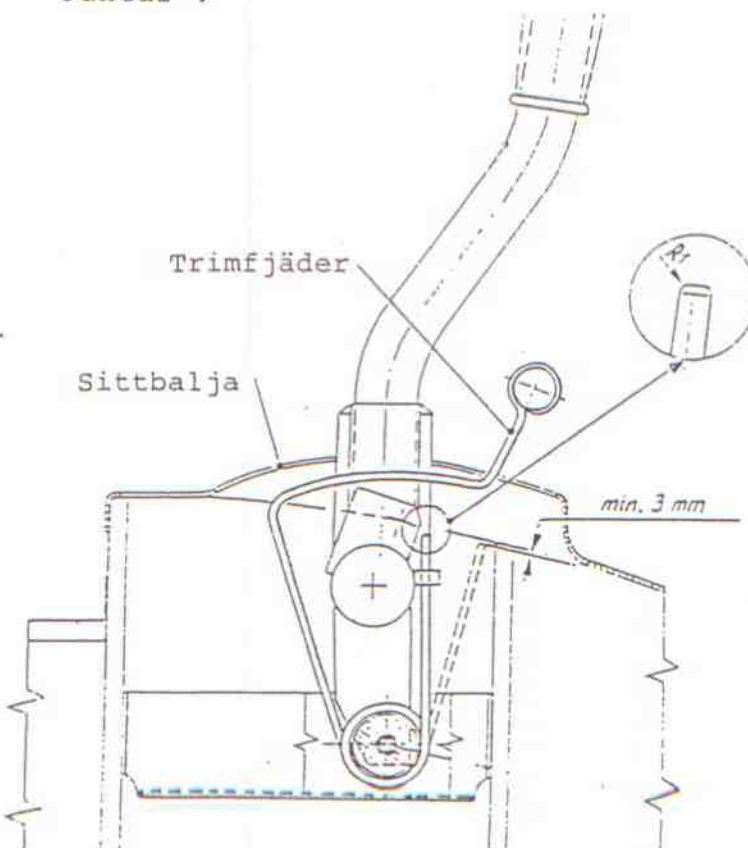

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning t.ex. STM L-1009