



1989-11-15

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1193

Grob  
Twin III

Sid 1 (1)

## Utbyte av pedalspindel och luftbromshandtag, ändring av flyghandbok

1. Berörda typer: Grob G 103 C TWIN III ACRO  
Punkt 4.1: Alla S/N tom 34141 som ej modifierats tidigare.  
Punkt 4.2: Alla S/N som ej har ledat bromshandtag.  
Punkt 4.3: Alla S/N
2. Tidsfrist: Årstillsyn, dock senast 1990-04-30.
3. Orsak: Felaktigt material i pedalställ, olämplig utformning av bromshandtag, översättningsfel i flyghandbok.
4. Åtgärder:
  1. Byt ut pedalställets huvud- och styrspindel enligt Grob Installation Instruction 315-41.
  2. Byt ut främre luftbromshandtaget mot nytt av ledad typ enligt Grob Installation Instruction 315-39.
  3. Följande sidor i Pilots Operating Handbook skall bytas ut:  
0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 2.3, 2.5, 2.11, 2.12, 3.3, 4.3, 4.15, 6.4.
5. Genomförande: Införes i MoR - journal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
6. Material: Spindlar till pedalställ, luftbromshandtag och sidor till flyghandbok beställes från tillverkaren.
7. Referenser: Grob TM 315-39, 315-40 och 315-41.