



1991-10-01

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1219

tillv GROB

typ Samtliga

Sid 1 (1)

## Inspektion av sidhängda rodergångjärn

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1 Berörda typer | Samtliga GROB segel- och motorsegelflygplan.  |
| 2 Tidsfrist     | Vid varje årstillsyn  |
| 3 Orsak         | Ett flertal fall av lösa gångjärn har upptäckts på GROB flygplan.   |
| 4 Åtgärder      | <p>Demontera roderätningar, Inspektera samtliga sidhängda rodergångjärn med avseende på sprickor, delamineringar eller bucklor runt gångjärnen. Om gångjärnen är felfria så skall nya roderätningar monteras innan (motor)segelflygplanet tas i bruk.</p> <p>Om skador hittas, skall dessa rapporteras till KSAK och repareras av behörig instans innan (motor)segelflygplanet åter tas i bruk.</p> |
| 5 Dokumentation | Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.   |
| 6 Material      | -   |
| 7 Referenser    | Tillverkarens TM 306 27/1<br>LBA LTA 89-209/2<br>Driftderfarenheter inom landet   |
| 8 Övrigt        | Detta STM ersätter STM L-EXTRA 910805   |