



1992-03-09

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1226

tillv Rolladen-Sch.

typ LS 7

Sid 1 (1)

Hävarm för automatkoppling för skevroder i kroppen

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | LS 7 |
| 2 | Tidsfrist | Före nästa flygning |
| 3 | Orsak | I ett fall har hävarmen böjts bakåt pga ovarsam montering. |
| 4 | Åtgärder | 1 Inspektera att hävarmen i kroppen är rak och oskadad.
Deformerad hävarm måste utbytas före flygning.

2 Förstora hålet i kroppen enligt bifogad ritning nr 41-86 för a
förhindra blockering om hävarmen skulle böjas. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings och reparations journal samt
flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes av tillverkaren vid behov. |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 7004
LBA LTA 91-172 |
| 8 | Övrigt | Se ritn på baksidan! |