



1992-11-02

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1229

tilv Glaser-Dirks  
typ DG-500 Tr.

Sid 1 (1)

## Revision av Flyghandbok rörande vinschstart

- |   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Berörda typer | DG-500 ELAN Trainer                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 | Tidsfrist     | 93-04-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3 | Orsak         | Stor nos-upp attityd kan erhållas vid vinschstart, speciellt vid EK flygning, om spaken inte förs fram tillräckligt.<br><br>Driftserfarenheter har visat att 7500 N brottstycke ej är tillräckligt.                                                                                                               |
| 4 | Åtgärder      | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Revidera flyghandbok och underhållshandbok enligt TM 348/1 T</li><li>2 Kontrollera justeringen av trimmen i enlighet med underhållshandboken kap.1.2.5 sid 7. Justera om nödvändigt.</li><li>3 Byt ut skylten på höger landställslucka till en ny med 10 000 N.</li></ol> |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings och reparations journal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 | Material      | Nya sidor till handböckerna och ny skylt                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 348/1 T                                                                                                                                                                                                                                                                                          |