



1992-11-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1238

Centrair
Marianne

Sid 1 (1)

Kontroll av fastsättning av skevroderbalanseringsvikter

1. Berörda typer: Centrair 201 Marianne, alla versioner, alla S/N.
2. Tidsfrist: Senast 93-04-30.
3. Orsak: Felaktig fastsättning av skevrodrens balanseringsvikter har upptäckts vid underhållsarbeten.
4. Åtgärder: Demontera skevrodren från vingarna. Kontrollera om några skruvar ej sitter fast eller är gjorda av mässing. Mässingskruv skall bytas ut mot stålskruv F/90 M4x16. Lösa skruv demonteras. Innan montering avfettas skruvar och gängor i skevrodren varefter gänglåsning normal, t.ex Loctite 243, appliceras och skruvarna monteras. Återmontera skevrodren och kontrollera fri rörlighet till fulla utslag.
5. Dokumentation: Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
6. Material: Skruv F/90 M4x16 kan beställas från Centrair med referens nr 400047, SB 201-11.
7. Referenser: Centrair SB 201-11