



1994-10-31

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1269

tillv SZD

typ Jantar

Sid 1 (1)

## Kontroll av slitage på stötstänger

- |   |               |   |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | De segelflygplan av "JANTAR familjen" som har kullager som stödrullar vid stötstångslagringar. SZD-48-1, SZD-48-2, SZD-42-2   |
| 2 | Tidsfrist     | 95-04-30  |
| 3 | Orsak         | Slitage kan uppstå på stötstången då lagringen är av karaktäre metall mot metall.   |
| 4 | Åtgärder      | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Kontrollera bredden på slitaget enligt fig 1. Om bredden överstiger 3.5 mm skall åtgärd 2 utföras.</li><li>2 Vänd stötstången 180°, kontrollera inställningen och notera åtgärden i MORR.</li></ol> |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.   |
| 6 | Material      | -   |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens SB BE-043/92  |

