



1996-02-29

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1287

tillv Glasflügel  
typ se nedan

Sid 1 (1)

## Kontroll av vingbalksändar

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | H301 och H301B Libelle<br>Standard Libelle, Standard Libelle 201B<br>Club Libelle 205<br>Hornet<br>Kestrel   |
| 2 | Tidsfrist     | 96-04-30   |
| 3 | Orsak         | Det har hänt att laminatet som täcker stålbeslagen i balkändarna har separerat, vilket leder till att fukt kommer in till stålet och orsakar korrosion.  |
| 4 | Åtgärder      | 1 Inspektera om separation förekommer vid varje årstillsyn. Separation upptäcks genom att laminatet glipar i balkändarna.<br>2 Om separation förekommer skall den åtgärdas i enlighet med nedan nämnda TM. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.  |
| 6 | Material      | Beställes från:<br><br>Hansjörg Streifeneder<br>Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH<br>Hofener Weg<br>D-725 82 Grabenstetten<br>Germany  |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 201-31, 205-19, 206-17, 301-36, 401-24.   |