



1996-02-29

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1294

SZD
Puchacz

Sid 1 (1)

Modifiering av luftbromslagring

- Berörda typer:** SZD-50-3 "PUCHACZ", alla S/N tom B-2056.
- Tidsfrist:** Senast 96-04-30.
- Orsak:** Det har förekommit att bultarna som utgör lagring för luftbromshävarmarna i bromslådorna har roterat i bromslådan i stället för hävarmen mot bulten.
- Åtgärder:** Låsbleck monteras på lagringsbultarnas skalle enligt arbetsinstruktion i PZL Bulletin BA-047/50-3/94. Arbetet innebär att 2 hål på vardera vingen skall tagas upp i vingskalets undersida, låsblecken plastas fast och de upptagna hålen repareras. Åtgärden får utföras av segelflygtekniker med behörighet för underhåll av plast/kompositmaterial.
- Dokumentation:** Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplansjournal av segelflygtekniker.
- Material:** Bulletin BA-047/50-3/94 med detaljerade arbetsinstruktioner kan beställas från Segelflyget. Material kan beställas från tillverkaren.
- Referenser:** PZL Bulletin BA-047/50-3/94.