



1997-03-10

# STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE  
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1297  
tillv Glasflügel  
typ Mosquito

Sid 1 (1)

## Kontroll av huvmekanism

- |   |               |  |
|---|---------------|--|
| 1 | Berörda typer | Mosquito s/n 1-77, 79-100, och 102   |
| 2 | Tidsfrist     | 1 97-04-30, därefter varje årstillsyn<br>2 97-04-30  |
| 3 | Orsak         | Slitage av bultarna som går i gejderna på båda sidor av huvmekanismen  |
| 4 | Åtgärder      | 1 Kontroll att diametern på bultarna i huvmekanismen ej understiger 5mm någonstans. Om bultarna diameter understiger 5mm måste reparationssvetsning ske med TIG och tillsatsmaterial LN 1.7734.2.<br>2 Tillägg till flyg och underhållshandbok sid 41a insättes. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker.  |
| 6 | Material      | Kan beställas från:<br>Hansjörg Streifeneder<br>Glasfaser-Flugzeug-Service GmbH  |
| 7 | Referenser    | Tillverkarens TM 303-18  |