



1998-02-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1308

tillv SZD
typ PW-5

Sid 1 (1)

Kontroll av bogserkoppling

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | PW-5, s/n 17.02.001--17.02.005
s/n 17.03.001, 17.02.002, 17.02.004, 17.02.005,
17.03.001, 17.03.002, 17.03.004, 17.03.005, 17.03.006
17.03.009, 17.03.012 |
| 2 | Tidsfrist | 98-04-30 |
| 3 | Orsak | Plastslangen runt urkopplingswiren kan var för lång så att fullständig rörelse förhindras. |
| 4 | Åtgärder | <ol style="list-style-type: none">1 Kontrollera att det finns minst 2mm spel mellan plastslangens ände och wirelåset vid noskopplingen.2 Om spelet är mindre än 2mm skall det ökas genom att skära av plastslangen utan att skada wiren. |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | - |
| 7 | Referenser | Tillverkarens Service bulletin 1/PW-5 - 5/95 |