

**Förbättring av huvnödfällning**

- |    |               |  |   |
|----|---------------|--|---|
| 1. | Berörda typer | LS6, LS7 och LS8<br>alla modeller  | alla s/n levererade med 40 cm bred instrumentpanel.<br>Andra individer med modifierad panel kan vara berörda. |
| 2. | Tidsfrist     | Före nästa flygning  |   |
| 3. | Orsak         | Huvnen kan haka fast mot instrumentpanelen vid nödfällning. Om flygplanet redan är utrustat enligt TM 6036, 7011 resp. 8004 skall "deflektorn" kortas 10 mm enligt rev. 2 av resp. TM. |   |
| 4. | Åtgärder      | Se "Material and Instructions" punkt 1-5 enligt TM 6036/2, TM 7011/2 respektive TM 8004/2.   |   |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal av segelflygtekniker.   |   |
| 6. | Material      | Kan beställas av tillverkaren eller Segelflyget.   |   |
| 7. | Referenser    | Tillverkarens bulletiner: TM 6036/2, TM 7011/2, TM 8004/2.<br>LBA LTA 1999-266/2, 1999-267/2, 1999-268/2   |   |