

Kontroll av vinghuvudbultar

- | | | |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Berörda typer | Taifun 17E
Alla serienummer |
| 2. | Tidsfrist | Åtgärd 1-3 före nästa flygning.
Åtgärd 4 senast 2001-07-31. |
| 3. | Orsak | Vissa Taifun 17E har tillverkaren utrustat med vinghuvudbultar enligt modifiering "a". Vid en inspektion av ett flygplan upptäcktes sprickor i en huvudbult. Ytterligare kontroller visade att tillverkaren monterat flera huvudbultar på fel håll. |
| 4. | Åtgärder | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollera att vinghuvudbultarna är monterade på rätt håll och ta reda på vilken modifieringsstatus genom vägning. Se SB-KOCO 05/818 utgåva 02 för nödvändiga uppgifter. 2. Visuellt inspektion med avseende på sprickor med hjälp av ett förstoringsglas med minst 8x förstoring. Hittas sprickor måste ny/nya huvudbultar monteras före vidare flygning. 3. Kontrollera de teleskopiska armarna och deras låsmekanism beträffande skador, deformation eller tröghet. Skadade armar måste repareras före vidare flygning. 4. Byt ut huvudbult enligt modifiering "a" mot en ny enligt ritning F1-1373 daterad 24 november 1982 eller enligt modifiering "b" daterad 12 januari 2001. |
| 5. | Dokumentation | Åtgärder införes i Modifierings- och reparationsjournal samt i flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6. | Material | Kan beställas från tillverkaren. |
| 7. | Referenser | Tillverkarens bulletiner: SB-KOCO 05/818 Issue 02
LBA LTA 2000-392/2 |