



1981-12-01

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE

Driftserfarenheter

D-003

Sid 1(1)

Bogserlinor

KSAK har i några fall fått in materielstörningar gällande schacklarna vid övergången till dubbelringparet. Sprinten i schackeln är gängad i ändan. I iskruvat läge skall pinnen vara låst med låstråd. I verksamheten har konstaterats att gängorna i sprinten har slitits ut.

För att undvika detta slitage bör man tillse att bulten alltid drages åt ordentligt och därefter låses med låstråd. Låstråden måste anbringas så att den verkligen "drar åt skruven". Risk finns annars för kraftig förslitning.

I de fall förslitning konstateras skall skruven demonteras och hålet med gängan borras upp varefter skruven ersätts med passande bult och mutter med saxpinne.

Referens: Materielstörningsrapport 9/81