



1977-03-18

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
DRIFTSERFARENHETER

D-1001

SZD

SZD-30 Pirat

sid 1 (1)

Sidroderlinor

Det har konstaterats att sidroderlinorna på SZD-30 Pirat vid lintrissorna utsätts för ytterligt stort slitaget varvid en eller flera trådar/kardeler kan gå av.

I ett fall rapporterat under februari 1977 har sidroderlinan vid lintrissan framför spantet för spakinfästningen slitits så hårt att tre kardeler gått av. Lintrissorna har varit något snett monterade vilket troligen bidragit till det stora slitaget. Total gångtid 370 timmar sedan tillverkningen. Stor vaksamhet skall iakttagas och 100 timmars inspektionsintervall enl STM 8 - 25 A utföras. Upptäcktes skador skall dessa rapportereras till KSAK/S.