



1990-04-02

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
DRIFTSERFARENHETER

D-1005

Hoffmann
H-36 Dimona

Sid 1 (1)

Korrosion / sprickbildning i landställsinfästning

1. Berörda typer: H-36 Dimona

2. Bakgrund: Korrosions- och utmattningsskador på byglarna i landställsinfästningen har uppmärksamats. I ett fall har skadorna orsakat brott på en bygel med haveri som följd.

3. Rekommendation: I samband med årstillsyn ägnas särskild uppmärksamhet åt kontroll av byglar och bultar för landställsinfästning med avseende på rostangrepp, rostskydd och sprickbildning. Minst varannan årstillsyn demonteras byglarna för inspektion på insidan. Särskilt utsatta områden är markerade i figuren nedan. Om skador upptäcks kontaktas KSAK. för ytterligare information.

